

2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 2월 추진실적 보고서 (거제시)

2024. 2. 29. 기준

1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화재돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 2. 1. ~ 2024. 2. 29.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 대상문화재 총 427개소
- 모니터링
 - 2024년도 1차 정기모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 12건



대상지역	문화재(개소)
창원시	41
통영시	23
김해시	22
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	37
창녕군	73
고성군	31

<경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

2

2월 거제시 모니터링 실적

■ 거제시 2월 모니터링 실적

연번	수행일자	문 화 재 명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.2.1.	거제 고현성			1		
2	2024.2.1.	거제 한내리 모감주나무군					1
3	2024.2.1	거제포로수용소				1	
4	2024.2.1.	거제하청북사지					1
5	2024.2.5.	거제향교		3	1	1	
6	2024.2.5	거제현 관아		2	1		1
7	2024.2.5.	거제현 관아 송덕비군					2
8	2024.2.6.	거제 강망산 봉수대					1
9	2024.2.6.	거제 덕포동 이팝나무					1
10	2024.2.29.	거제 장목진 객사		2		1	
11	2024.2.29.	거제 장문포 왜성					1
12	2024.2.29.	거제 구울포성					1
합계		12 건	0	7	3	3	9

3

2월 거제시 모니터링 세부의견

■ 거제시 2월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
1	2024.2.1.	거제 고현성	계룡루	- 고현성 계룡루 배면 우측 1번 기둥 부후가 관찰되어 방치시 건물 구조에 영향을 줄수 있어 주기적인 전문 모니터링을 통해 생물 피해 변화 추이 확인이 필요하고 전문 수리보수를 통해 문화재 보존 관리가 필요 하다고 판단됨	
2	2024.2.1.	거제 한내리 모감주나무군	모감주나무군	- 거제 한내리 모감주나무군은 보호책이 잘되어 있으며 보존 관리상태 양호함	
3	2024.2.1	거제포로수용소	수용소	- 장평동 포로 수용소 전면 좌측 보호책이 파손(6.5m) 되어 관람객 안전사고 위험이 있어 돌봄 활동외 전문 수리 보수를 통한 문화재 관람 및 보존 환경 개선이 필요하다고 판단됨	돌봄활동외
4	2024.2.1.	거제하청복사지	하청복사지	- 거제 하청복사지는 앵산 중턱에 위치한 절터이며 계단식으로 이루어진 공터에 석축이 일부 육안으로 확인이 되나 정확한 규모는 확인하기 어려워 전문적인 절터 복원사업이 필요한 것으로 판단됨	
5	2024.2.5.	거제향교	명륜당	- 명륜당 배면 우측 1.2.번 기둥 사이 하부 고막이 벽체(0.8mx0.3m) 탈락으로 균열된 벽체나 천정에서 떨어진 흙을 부분적으로 바르는 경미 수리(벽체) 작업을 수행할 것으로 판단됨 - 명륜당 전면 좌측 1.2번 기둥 사이 당골막이 탈락으로 균열된 벽체나 천정에서 떨어진 흙을 부분적으로 바르는 경미 수리(벽체) 작업 수행이 필요 하다고 판단됨	
			외삼문	- 외삼문 전면 우측 2번 기둥 위 박공이 물리적 충돌(탑차량)에 의해 이격 되면서 솟기와 3개소가 파손되고 받침대 박공이 훼손되어 기와 무게에 의한 처짐 현상으로 인한 2차 안전사고발생 우려가 되어 돌봄활동외 전문 수리 보수로	

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
				통한 문화재 보존 관리가 필요 하다고 판단됨	
			증반소	- 고직사 배면 기둥, 외삼문 전면 기둥, 증반소 협문 전면 좌우측 기둥 흰개미 식흔으로 인한 피해가 확인되었으며 전문 모니터링을 통해 피해 추이를 확인하고 전문 수리 보수를 위한 자료 축적이 필요 하다고 판단됨	
			협문 (증반소)	- 증반소 전면 좌측 내림마루 망와 밀 와구토 탈락 되어 다른 부위 훼손 방지를 위하고 문화재 보존을 위해 경미 수리를 통한 보존 관리가 필요 하다고 판단됨	
6	2024.2.5	거제현 관아	질청	- 질청 전면 우측 마루틀 흰개미 식흔으로 인한 피해가 확인 되었으며 주기적인 전문 모니터링을 통해 피해 추이를 확인 하고 전문 수리 보수를 위한 자료 축적이 필요 하다고 판단됨 - 질청 배면 외측 우측 와구토 탈락(3개소)이 관찰 되어 경미 수리를 통한 문화재 보존 관리가 필요 하다고 판단됨 - 질청 전면 외측 담장 우측 망와 밀 와구토 탈락이 육안으로 확인되어 경미수리를 통한 보존관리가 필요하다고 판단됨	
			기성관	- 기성관 지붕의 용마루와 내림마루 전체적으로 문화재와 이질적인 재료(시멘트)로 시공 되어 있음	
7	2024.2.5.	거제현 관아 송덕비군	비군	- 거제현 관아 송덕비군은 거제현 관아의 기성관 부지 내에 위치하고 있으며 현재 보호울타리나 보호각이 설치되어 있지 않아 비석의 물리적, 생물학적, 화학적 피해에 대한 우려가 커 주기적인 모니터링을 통한 전문적인 보수 정비 및 보존 관리가 필요 하다고 판단됨 - 철비에서는 화학적인 손상 요인 녹이 확인되었으며 석비에서는 생물학적 손상 요인인 지의류 피해가 확인되었고 보수 흔적이 육안으로 관찰되어	

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
				주기적인 모니터링을 통한 비석의 피해 추이를 파악하여 전문 보수 정비가 필요하다고 판단됨	
8	2024.2.6.	거제 강망산 봉수대	봉수대	- 강망산 봉수대 보존관리 상태 양호한 것으로 판단됨	
9	2024.2.6.	거제 덕포동 이팝나무	이팝나무	- 현재는 겨울철로 입사귀가 다 떨어진 상태로 봄, 여름철 모니터링을 통해 이팝나무의 생장 상태 등에 따른 지속적 모니터링이 필요한 것으로 보임	
10	2024.2.29.	거제 장목진 객사	객사	- 객사 배면과 좌측면의 단청 처리된 고막이에서 탈락과 균열이 전체적으로 나타나고 있으며, 배면 우측 고막이에서는 배부름현상이 나타나 전문 보수가 이뤄져야 할 것으로 사료됨	돌봄 활동 외
				- 객사 배면 좌측 공간의 담장 모서리에서 균열과 이격이 발생하였으며 손상된 담장의 보수작업으로 균열 부위의 추가적인 훼손이 발생하지 않도록 경미수리(담장)가 필요해 보임 - 객사 배면 우측 창호의 창호지가 전면 훼손되어 경미수리(창호)가 필요해 보임	
11	2024.2.29.	거제 장문포 왜성	왜성	- 당해 문화재 구역안에 재선충에 감염된 소나무를 벌목해 쌓아 둔 더미가 곳곳에 산재해 있지만 관리부재로 인해 우장막이 장기간 햇빛에 노출되어 삭아 분해되고 있으며 이로 인해 미관을 해치고 있으므로 신속한 수거처리가 이뤄져야 할 것으로 사료됨	
12	2024.2.29.	거제 구울포성	구울포성	- 현재 잔존 성벽의 주변으로 잡풀들이 쌓여있는 상태로 꾸준한 일상관리를 통한 관람환경 개선이 필요한 것으로 보이며 또한 잔존 성벽의 추가적인 탈락이 일어나지 않도록 지속적인 관찰이 필요한 것으로 판단됨	