

2024년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 9월 추진실적 보고(창원시)

2024. 10. 2. 기준

1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화유산돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 9. 1. ~ 2024. 9. 30.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 대상문화유산 총 433개소
- 모니터링 :
 - 2024년도 정기모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 10건



대상지역	문화유산 (개소)
창원시	41
통영시	24
김해시	21
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	36
창녕군	75
고성군	36

<경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

2

9월 시·군별 모니터링 실적

■ 창원시 9월 모니터링 실적

연번	수행일자	문 화 유 산 명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.9.6.	창원 상남지석묘				1	1
2	2024.9.6.	창원 삼정자동 마애여래좌상				2	
3	2024.9.10.	창원 어사옥비					2
4	2024.9.10.	창원 달천구천				1	1
5	2024.9.23.	창원 가음정동 고분군					2
6	2024.9.23.	창원 봉림사지					1
7	2024.9.27.	창원 호계리 공룡발자국 화석					1
8	2024.9.27.	창원 진동리 유적					1
9	2024.9.30.	창원 소답동 김종영 생가		1		1	
10	2024.9.30.	창원 창원향교 대성전		2	1		1
합계		10 건	0	3	1	5	10

3

9월 시·군별 모니터링 세부의견

■ 창원시 9월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
1	2024.9.6.	창원 상남 지석묘	지석묘	<ul style="list-style-type: none"> - 동측면 지석묘의 덮개돌 상부가 다소 균열이 심한 편이며, 균열로 인한 탈락이 이미 진행 된 것으로 보여짐 - 추가적인 균열이 발생하지 않도록 전문보수가 진행되어야 할 것으로 보여짐 - 지석묘 상부와 전면에 문화유산 출입 접촉 금지 푼말이 붙어 있지만 사람들이 다수 왕래하는 변화가 내부 공원 특성상 생활 쓰레기들이 내부에 버려져 있는 것이 관찰되었으며, 지속적인 일상관리를 통한 관람환경 개선의 노력이 필요한 것으로 보여짐 	돌봄 활동 의
2	2024.9.6.	창원 삼정자동 마애여래좌상	마애여래좌상	<ul style="list-style-type: none"> - 창원 삼정자동 마애여래좌상은 양각으로 되어 있으며 현재 머리의 우측부분이 일부 탈락되어 있어 전문 보수 정비가 필요한 것으로 보임 - 마애불 가사 가슴부분 일부에서 약 35cm 가량의 박리 박락이 관찰되었음 - 마애불 왼쪽 손 일부에서 약 20cm 정도의 박리 박락이 관찰되었음 - 박리부가 다소 두드러져 있어 추후 탈락 될 가능성이 높아 보이며 이에 따른 최소한의 전문적인 보존 관리 방안이 마련되어야 한다고 사료됨 	돌봄 활동 의
3	2024.9.10.	창원 어사옥비	어사옥비	<ul style="list-style-type: none"> - 어사옥비의 전면 비신석 하단에서 시멘트 모르타르로 판단되는 보수물질의 보수흔적과 배면 가침석 및 비신석에서 과거 보수흔적이 확인됨 - 어사옥비의 표면에 흙먼지와 같은 오염물이 관찰되지만 	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				화학적 손상이나 생물학적 손상은 육안으로 관찰되지 않으며, 비각, 협문 등 전체적으로 보존관리 상태가 양호하다고 판단됨	
4	2024.9.10.	창원 달천구천	달천구천	<ul style="list-style-type: none"> - 달천구천 입구쪽부터 석축면을 지나는 과수원 급수용으로 추정되는 호수 및 배관이 노출된 상태로 설치되어 있어, 안전 및 미관상 문제를 야기하고 있음. 당해 문화유산 인근 과수원 농가에서 불법으로 시공된 것으로 보이며, 지자체 차원의 조치가 필요하다고 판단됨 - 달천구천은 전체적으로 보존관리 상태가 양호하다고 판단됨 	돌봄활동의
5	2024.9.23.	창원 가음정동 고분군	고분군	<ul style="list-style-type: none"> - 창원 가음정동 고분군 구역 내 진양강씨 선영의 봉분들은 현재 이장 안내문이 붙어있음 - 창원 가음정동 고분군은 수목과 식생으로 둘러 쌓여있고 현재 산책로가 형성이 되어있어 정확한 범위는 식별하기 어려움이며, 가음정동 고분으로 추정되는 봉분은 상부 침하가 확인됨 	
6	2024.9.23.	창원 봉림사지	봉림사지	<ul style="list-style-type: none"> - 창원 봉림사지는 형태는 남아있지 않고 터 흔적만 있으며, 발굴 과정 중에 발견된 기와조각에서 봉림사라고 한자가 적혀있어, 봉림사지 터라고 유추 가능하였음 - 현재 발굴 진행 중에 있으며, 발굴 진행부 주변의 지속적인 보존관리가 필요한 것으로 사료됨 	
7	2024.9.27.	창원 호계리 공룡발자국 화석	화석산지	<ul style="list-style-type: none"> - 호계리 공룡발자국은 외부환경에 노출되어있어 암석 표면에서 박리박락, 탈락 등과같은 풍화가 육안으로 관찰되었지만 지의류, 이끼 등과 같은 생물학적 	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				피해는 확인되지않아 보존관리 상태 양호하다고 판단됨	
8	2024.9.27.	창원 진동리 유적	유적지	- 진동리 유적지는 6개의 고인돌 군과 2기의 고인돌, 7개의 석관묘, 1기의 적석묘가 발견되었으며, 석관묘는 유리관을 통해 보존되어있고 고인돌 영역은 울타리로 보호되고 있어 유적의 보존 관리 상태는 양호하다고 판단됨	
9	2024.9.30.	창원 소답동 김중영 생가	생가	- 좌측담장 외측 배수로 옆에 자생하고 있는 고목의 뿌리가 배수로를 지나 담장 밑으로 뻗어 나가면서 담장의 기초를 흔들고 있어서 담장의 훼손 우려가 있어 이에 대한 대책 마련이 있어야 할 것으로 사료됨	돌봄 활동의
				- 대문채 좌측면에 위치한 안내판의 음각 층진이 일부 훼손되어 있어 경미수리(안내판 정비)가 필요한 상태임	
10	2024.9.30.	창원 창원향교 대성전	대성전	- 대성전 구역 내에 있는 동무의 경우 전면에서 창호지 훼손이 확인되어(3군데) 경미수리(창호)작업이 진행되어야 할 것으로 사료됨 - 창원향교 풍화루 전면 우측의 담장이 9월20일 저녁 폭우로 인해 붕괴되었으며 훼손 규모는 7.5m x 2.5m x 0.5m임. 자치단체에 훼손 사실을 통보하여 후속 조치가 이뤄질 수 있도록 절차를 밟을 필요가 있으며, 추가 훼손을 방지하기 위해 보수공사전까지 임시로 우장막과 훼손 부위의 접근 금지를 위한 안전띠 설치기 필요해 보임 - 대성전 우측면 좌측 2번 기둥에서 초석위로 1.4m 높이에서부터 2.7m 높이까지 흰개미 피해가 발생한 것으로 육안관찰 됨. 이는 초석에서 1.4m까지 흰개미 피해	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				<p>를 입은 기둥을 잘라내고 신재로 교체하였지만 교체한 부위 위로 흰개미 피해를 다시 입은 것인지 아니면 피해를 입은 상태에서 1.4m까지만 교체를 한 것인지는 확인 할 수 없지만 현재는 상부에도 육안으로 흰개미 식흔을 확인할 수 있음</p> <p>- 대성전 좌측면 좌측 1~2번 기둥 사이의 단청 벽체에서 배부름 현상이 발생하여 3cm 정도 들떠 있는 상태로 주기적인 모니터링을 통해 지속적인 관찰이 필요해 보임. 배부름의 크기는 60cm x 90cm x 3cm</p>	