

2024년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 10월 추진실적 보고(창원시)

2024. 10. 31. 기준

1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화유산돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 대상문화유산 총 431개소
- 모니터링 :
 - 2024년도 정기모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 14건



대상지역	문화유산 (개소)
창원시	41
통영시	24
김해시	21
밀양시	88
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	36
창녕군	75
고성군	35

<경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

2

10월 시·군별 모니터링 실적

■ 창원시 10월 모니터링 실적

연번	수행일자	문 화 유 산 명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.10.2.	창원 주남돌다리					1
2	2024.10.8.	창원 유주비각	1		2	1	1
3	2024.10.8.	창원 안골왜성	1			1	1
4	2024.10.8.	창원 진해 안골포굴강	1				1
5	2024.10.15.	창원 응천빙고지					2
6	2024.10.15.	창원 응천왜성					1
7	2024.10.16.	창원 마산 합포성지					1
8	2024.10.16.	창원 성요셉성당					2
9	2024.10.17.	창원 고현리 공룡발자국 화석					1
10	2024.10.17.	창원 진해향교 공자 위패 매안지 비석					1
11	2024.10.25.	창원 월영대		3		1	
12	2024.10.25.	창원 구 마산현병 분건대					1
13	2024.10.30.	창원 청룡대 각석				1	
14	2024.10.30.	창원 제포성지	1				1
합계		14 건	4	3	2	4	14

3

10월 시·군별 모니터링 세부의견

■ 창원시 10월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
1	2024.10.2.	창원 주남돌다리	돌다리	- 주남저수지에서 흘러내려온 부평초를 비롯한 수생식물이 돌다리 기둥과 주변에 걸려 흘러내려가지 못하고 쌓여 있는 상태이며, 높은 낮 기온에 부패가 진행되면서 악취발생과 관람환경 훼손의 우려가 있음. 뿐만 아니라 주남돌다리는 창원지역 유치원생들의 견학지로서 많이 찾는 곳이기 때문에 자치단체에 통보하여 빠른 시간안에 제거되어야 할 것으로 사료됨	
2	2024.10.8.	창원 유주비각	비각	- 좌측면의 풍판이 훼손되어 돌봄활동 외 전문보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨	돌봄 활동 외
				- 배면 지붕위의 낙엽을 비롯한 이물질과 뿌리를 내리고 식생하고 있는 초본류의 제거가 필요해 보임 - 배면 우측 벽돌을 쌓아 만든 5단의 축 일부가 훼손되어 있으나 해당부는 벽돌 및 시멘트 모르타르를 이용하여 시공되어 있는 상태로 지속적인 모니터링을 통해 훼손 추이를 파악할 필요가 있어 보임 - 우측 담장 중앙 부위에서 2m 정도의 수직 균열이 발생해 있으며, 좌측 담장 역시 1.7m 정도의 수직 균열과 함께 남측으로 4도 정도 기울어 있는데 이는 23년에 2차례, 24.1.22 모니터링에서 요청된 내용으로 지속적인 모니터링을 통해 변화의 추이를 확인할 필요가 있어 보임	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				- 전면 좌측 내림마루 땅와 풍 잡 탈락이 일부 관찰되었으 나 시멘트 모르타르로 시공 되어 있는 것으로 확인되며, 탈락이 미비한 상태로 지속 적인 모니터링을 통해 추가 적 손상이 관찰될 경우 경미 수리 작업 진행하는 것이 바 람직하다고 판단됨	
3	2024.10.8.	창원 안골왜성	왜성	- 본성과 각 외성, 그리고 성벽 모서리 부위에서 일부 붕괴 현상이 나타나고 있음. 전문 적인 성곽보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨	돌봄 활동 의
				- 안골왜성의 역사성과 장소성 을 알리는 안내판이 조류분변 으로 인해 오염되어 있어 일 상관리(안내판 청소)를 통한 세척이 필요해 보임 - 본성과 각 외성의 내부 또는 입구에 확인할 수 없는 분묘 가 다수 존재하고 있어 당해 문화유산의 보존가치를 높이 고 관람객들을 위한 관람환경 개선을 위해서 이장조치가 이 뤄져야 할 것으로 사료됨	
4	2024.10.8.	창원 진해 안골포굴강	굴강	- 당해문화유산 주변으로 바닷물 에 의해 해안가로 쓸려 들어온 부유 쓰레기들이 돌 틈 사이에 걸려 있어 문화유산의 미적 가 치를 저해하고 관람객들에게 불쾌감을 줄 수 있기에 일상관 리를 통해 쓰레기 제거가 필요 해 보임 - 2005년 당해문화유산 발굴 당 시 게시되었던 안내판과 접근 금지 경고판이 20년 가까이 방 치되고 있어 해당 자치단체의 관리소홀을 지적할 수밖에 없 는 상황이며, 지난 3월 25일 모	

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				<p>니터링시에도 철거 요청이 있었지만 문제의 해결이 되질 않고 있음</p>	
5	2024.10.15.	창원 응천빙고지	빙고지	<ul style="list-style-type: none"> - 당해문화유산의 주변이 개인 과수원이나 밭으로 둘러 쌓여 있어 진입로가 확보되어 있지 않으며, 돌봄센터의 직원들이나 인근 마을 주민들 가운데도 일부만 위치를 알고 있을 정도로 소재지를 확인하기가 어려움. 마을 입구에 돌레길을 알리는 유도안내판은 있었지만 응천 빙고지에 대한 안내 유도 간판은 없었으며, 일반인들의 접근이 거의 불가능한 지점에 유도간판 2개가 형식적으로 설치되어 있어 유도간판으로의 역할을 전혀 하지 못하는 상태임 - 당해문화유산의 추가 훼손을 방지하기 위하여 대형 우장막을 바닥에 깔고 바람에 날리지 않도록 여러개의 모래주머니로 눌러 놓은 상태임 	
6	2024.10.15.	창원 응천왜성	왜성	<ul style="list-style-type: none"> - 지난 모니터링 결과처럼 여전히 산성 성벽의 일부가 무너진 상태로 확인되며 눈에 띄게 붕괴가 진행된 부분은 없다고 판단됨. 당장 전문보수가 필요해보이지 않다고 판단되나 주기적인 모니터링 조사를 통해서 추후 보수 및 복원 계획을 세우는 것이 필요하다고 판단됨 	
7	2024.10.16.	창원 마산 합포성지	성지	<ul style="list-style-type: none"> - 성벽 주변 경관은 현재 전체적으로 잘 관리되고 있으며, 보존관리상태 또한 양호하다고 판단됨 	
8	2024.10.16.	창원 성요셉성당	성당	<ul style="list-style-type: none"> - 지난 모니터링 결과에서 성요셉 성당 배면과 우측면 배수로 깊이에 대한 지적이 있었으나 현재 	

연번	수행일자	문화유산명	하위문화유산	세부의견	비고
				<p>배수는 문제가 없다고 사료되며, 당해 문화유산 내외부는 전반적으로 보존관리상태가 양호한 것으로 판단됨</p> <p>- 성당 상부에 있는 종이 야외 문화유산 특성상 수분에 노출되어 있으며, 이로 인해 녹물이 흘러 내려 전면부 화강암의 변색을 일으키고 있음</p>	
9	2024.10.17.	창원 고헌리 공룡발자국 화석	화석	- 야외에 위치한 문화유산 특성상, 화석표면의 박리박락은 피할수 없으나, 현재는 전체적으로 보존관리상태는 양호하다고 판단됨	
10	2024.10.17.	창원 진해향교 공자 위패 매안지 비석	비석	- 지난 모니터링 결과와 같이 비신 정면 우측 모서리 일부와 배면 우측 모서리 일부가 탈락된 상태이며, 가침석에 지의류를 포함한 생물학적 피해가 확인되었고, 비신부에 진한 갈색의 알수 없는 물질들로 오염된 상태임. 당장 보존처리가 필요하다고 판단되지 않으나 주기적인 모니터링을 통해 추이 파악을 통해 추후 세척을 포함한 전문 보존처리가 필요하다고 사료됨	
11	2024.10.25.	창원 월영대	월영대	<p>- <흰개미 등 생물 피해></p> <p>- 1. 보호각 우측면 2번 기둥은 흰개미의 피해로 인해 내부 공동음이 상부 끝까지 울리는 것으로 확인되었으며, 이로 인해 상부 하중을 견디지 못하고 기둥의 중간 지점에서 압괴현상이 발생하였음. 현재 기둥 내부심재의 공동화로 인해 수직하중을 이기지 못해 기둥으로서의 역할을 다하지 못하고 있는 것으로 추정됨</p>	돌봄 활동 의

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				<ul style="list-style-type: none"> - 2. 우측면 1~2기둥 사이 하인방과 중인방, 3~4기둥 사이의 중인방 - 3. 배면 1~2기둥 사이의 하인방과 중인방, 2~3기둥 사이의 하인방 - 4. 좌측면 1~2기둥 사이의 하인방에서 흰개미 피해가 심하게 나타나고 있음 	
				<ul style="list-style-type: none"> - 사주문 배면 우측 내림마루 끝 풍잠이 일부탈락하여 경미수리(기와)를 통해 수리가 진행되어야 할 것으로 사료됨 - 보호각의 홍살대가 흔들려 경미수리(보호울타리 등)를 통해 수리가 진행되어야 할 것으로 사료됨 - 보호각 우측면 합각벽 상부 회미장의 일부가 탈락하여 경미수리(벽체)를 통해 수리가 진행되어야 할 것으로 사료됨 	
12	2024.10.25.	창원 구 마산헌병 분건대	분건대	<ul style="list-style-type: none"> - 24.1.10 모니터링에서 당해 문화유산 전면의 지붕 처마 밑에 목부재 부후와 물받이의 처짐으로 인해 누수현상이 발생하고 있다는 요청이 있었고, 이에 대한 수리가 24.10.02~11.30까지 진행되고 있으며 모니터링에서 요청된 내용은 수리가 완료된 것으로 확인됨(현재 아직 공사가 진행중이며, 그 외 전체적으로 보존관리 상태가 양호하다고 판단됨) 	
13	2024.10.30.	창원 청룡대 각석	각석	<ul style="list-style-type: none"> - 지난 3월 모니터링에서도 요청되었듯이 당해문화재가 주변 지면보다 2m가량 낮은 지점에 위치해 있기 때문에 	돌봄활동의

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
				<p>배수펌프를 비롯한 배수장치들이 설치되어 있음. 그러나 현재 제 기능을 다 하지 못하고 있으며 우수기에는 1m이상의 물이 차 있고, 건기에도 바닥에는 물이 차 있는 상태이기 때문에 개구리밥이나 녹조류를 비롯한 수생식물이 자라면서 발생하는 악취는 물론 관람환경의 훼손과 문화유산의 미적 가치를 훼손시키고 있음. 따라서 자치단체에서 배수시설의 점검을 통해 정상 작동이 되도록 수리 및 관리가 필요할 것으로 사료됨.</p>	
14	2024.10.30.	창원 제포성지	성지	<ul style="list-style-type: none"> - 올해 4월,6월, 8월 3차례에 걸쳐 풀깎기와 덩굴식물 제거 등의 일상관리가 진행되었지만 여름을 지나면서 잡풀이 성장해 성곽 주변으로 예초작업이 추가 진행되어야 할 것으로 사료됨. - 국가유산기본정보에 기록되어 있는 소재지의 지번이 창원시 진해구 제덕동 830번지로 되어 있으나 실제 지번은 제덕동 363-2이 정확하므로 주소지 변경을 통해 정확한 소재지를 적시할 필요가 있음. 	