

2025년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 1월 추진실적 보고(창원시)

2025. 2. 3. 기준

1 개요

- 건 명 : 2025년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화유산돌봄센터
- 조사기간 : 2025. 1. 1. ~ 2024. 1. 31.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 대상문화유산 총 431개소
- 모니터링 :
 - 2025년도 정기 모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 20건



| 대상지역 | 문화유산 (개소) |
|------|--------------|
| 창원시 | 41 |
| 통영시 | 24 |
| 김해시 | 21 |
| 밀양시 | 88 |
| 거제시 | 34 |
| 양산시 | 22 |
| 의령군 | 55 |
| 함안군 | 36 |
| 창녕군 | 75 |
| 고성군 | 35 |

<경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 관리대상문화유산 행정구역별 분포도>

2

1월 시·군별 모니터링 실적

■ 창원시 1월 모니터링 실적

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 일상 관리 | 경미 수리 | 모니 터링 | 돌봄 활동 의 | 조치 사항 없음 |
|----|------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 1 | 2025.1.6. | 창원 구 마산헌병 분견대 | | | | | 1 |
| 2 | 2025.1.6. | 창원 김주열 시신 인양지 | | | | | 1 |
| 3 | 2025.1.6. | 창원 월영대 | | | 1 | | 1 |
| 4 | 2025.1.6. | 창원 성요셉 성당 | | | | | 1 |
| 5 | 2025.1.13. | 창원 진동리 유적 | | 1 | | | |
| 6 | 2025.1.13. | 창원 진해현 관아 및 객사유지 | | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2025.1.15. | 창원 사화량산 봉수대 | | | | | 1 |
| 8 | 2025.1.15. | 창원 제포성지 | | | | 1 | 1 |
| 9 | 2025.1.16. | 창원 경행재 | | 1 | 1 | | |
| 10 | 2025.1.16. | 창원 고현리 공룡발자국 화석 | | | | | 1 |
| 11 | 2025.1.16. | 창원 구천정사 | | 1 | | | |
| 12 | 2025.1.17. | 창원 불곡사 석조비로자나불좌상 | | | 2 | | 1 |
| 13 | 2025.1.17. | 창원 삼정자동 마애여래좌상 | | | 1 | 1 | |
| 14 | 2025.1.22. | 창원 내포리 삼효각 | | | | | 2 |
| 15 | 2025.1.22. | 창원 4·3삼진의거 발상지 성구사일원 | | | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 2025.1.24. | 창원 청룡대 각석 | | | | | 1 |
| 17 | 2025.1.24. | 창원 웅천왜성 | | | | 1 | |
| 18 | 2025.1.24. | 창원 진해 안골포굴강 | | | | 1 | |
| 19 | 2025.1.24. | 창원 안골왜성 | | | | 1 | |
| 20 | 2025.1.24. | 창원 유주비각 | | | 2 | 1 | |
| 합계 | | 20 건 | 0 | 7 | 10 | 10 | 14 |

3

1월 시·군별 모니터링 세부의견

■ 창원시 1월 모니터링 세부의견

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|---------------------|---------------|---|----|
| 1 | 2025.1.6. | 창원 구 마산현병 분전대 | 구 마산현병 분전대 | - 건물 외부의 보존관리 상태는 양호한 것으로 판단됨 | |
| 2 | 2025.1.6. | 창원 김주열 시신 인양지 | 김주열 시신 인양지 | - 김주열 시신인양지 인근으로 4.11민주항쟁 추모의 벽이라는 광장이 위치하고 현재 보존관리 상태는 양호한 것으로 판단됨 | |
| 3 | 2025.1.6. | 창원 월영대 | 월영대 | - 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금계이치를 통해 소화기 충전상태 확인·점검하고 표면에 쌓여 있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치 실시 <흰개미를 비롯한 생물피해> 1. 우측면 우측 하인방 흰개미 피해 2. 배면 좌측 하인방 흰개미 피해 3. 좌측면 좌측 하인방에서 흰개미 피해가 심하게 나타나고 있음 | |
| 4 | 2025.1.6. | 창원 성요셉 성당 | 성요셉 성당 | - 성당 외부 및 내부 상태는 대체로 양호하며 관리가 잘 되고 있음 | |
| 5 | 2025.1.13. | 창원 진동리 유적 | 진동리 유적 | - 유적지 주변으로 울타리가 설치되어 있으며 유적지 관리가 전체적으로 잘 되어 있음. 그러나 고인돌C군 안 내판 배면 우측의 안전난간대에서 나사못 2개가 빠져 있어 난간대가 흔들리고 들려 있는 상태임. 경미수리(주변 시설물 정비)가 진행되어야 할 것으로 사료됨 | |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|------------------------|------------------|--|---------------|
| 6 | 2025.1.13. | 창원 진해현 관아 및 객사유지 | 진해현 관아 및 객사유지 | <ul style="list-style-type: none"> - 객사 배면 우측 노후한 토석담장 및 열기설기 없어 놓은 담장기와 훼손 부위가 9m 정도로 당해문화유산의 미적 가치를 훼손할 뿐만 아니라 담장 훼손이 2차 피해를 일으킬 우려가 있어 전문보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨 - 마방 배면 고막이 전체에서 균열과, 이격, 탈락 등의 훼손이 관찰되며 경미수리 범위를 벗어나는 면적이기에 전문보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨 | 돌봄 활동 의 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 동헌 배면 우측의 판문 옆 상인방 아래 벽체가 이격되어 있음. 현재 훼손된 부위는 시멘트몰타르 벽체에 회칠되어 있는 상태로 훼손 벽체가 전체적으로 이격되어 있음. 현재 당장 탈락할 우려는 없어 보이나 지속적인 모니터링이 필요한 것으로 사료됨 - 동헌 우측면 하단의 고막이는 시멘트몰타르로 시공된 벽체에 회칠이 되어 있는 상태이며, 회칠마감의 일부가 벗겨진 상태임 - 마장 전면의 3번 기둥 상단 도리 우측에 당골막이 탈락으로 경미수리(벽체 보수)가 진행되어야 할 것으로 사료됨 - 마방 배면 우측의 내림마루 주변 와구토 탈락(2개소)으로 경미수리(기와 보수)가 진행되어야 할 것으로 사료됨 | |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|-------------|----------|---|--------|
| | | | | - 관아 사주문 우측 토석담장 곳곳에서 황토 탈락이 다수 확인되고 있으며, 많은 비가 내릴 경우 추가 피해가 우려되는 만큼 습식작업이 가능해지는 시점에 맞춰 황토메우기 작업 같은 담장 보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨 | |
| 7 | 2025.1.15. | 창원 사화랑산 봉수대 | 사화랑산 봉수대 | - 창원 사화랑산 봉수대는 현재 무너진 석축의 잔해만 확인될 뿐 봉수대의 형태는 확인할 수 없고 봉수대의 터만 알아 볼 수 있는 상태임 | |
| 8 | 2025.1.15. | 창원 제포성지 | 제포성지 | - 제포성지 동북쪽에 문화유산 구역임에도 불구하고 경작물을 경작하고 있는것이 확인되었으며, 남벽지 부근에는 주변 민가의 생활 폐기물로 추정되는 적치물이 널부러져 있어 관람환경의 저하가 우려되어 지자체 차원의 관리가 필요하다고 판단됨 | 돌봄 활동의 |
| | | | | - 창원 제포성지의 남아있는 성곽을 비롯한 주변은 보존관리 상태가 양호하다고 판단됨 | |
| 9 | 2025.1.16. | 창원 경행재 | 경행재 | - 경행재 배면 담장 좌측 수키와 와구토 탈락 4개소가 육안관찰되어 경미수리(담장)을 통한 보존관리가 필요한 것으로 보여짐 <흰개미를 비롯한 생물피해> 1. 행랑채 전면 텃마루 우측 청판 2. 행랑채 좌측면 좌측기둥 3. 행랑채 배면 우측 하인방 4. 경행재 배면 좌측 하인방 | |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|-------------------------|----------------------|---|---------------|
| 10 | 2025.1.16. | 창원 고현리 공룡발자국 화석 | 고현리 공룡발자국 화석 | - 24.10.17. 모니터링과 동일하게 야외에 위치한 문화유산 특성상, 화석표면의 박리박락은 피할수 없으나, 현재는 전체적으로 보존관리상태는 양호하며 발자국의 형태 또한 잘 보존되어 있는 상태로 보임 | |
| 11 | 2025.1.16. | 창원 구천정사 | 구천정사 | - 구천정사 대문채 전면 우측 벽체 하부 고막이 회벽 일부 탈락, 대문채 전면 좌측 벽면 고막이 회벽 일부 탈락으로 경미수리(벽체)를 통한 보존관리가 필요하다고 판단됨 | |
| 12 | 2025.1.17. | 창원 불곡사 석조비로자나 불좌상 | 불곡사 석조비로자나 불좌상 | - 우측손 밑 가사 부위 일부에서 일부 균열이 발생하였으나, 이는 23.8.17 전문모니터링에서도 확인된 바 있으며 지속적인 모니터링을 통해 추이를 확인할 필요가 있는 것으로 사료됨 - 수인(지권인) 좌측손의 검지와 중지에서 보수이후 변색이 발생하여 색이 짙어지고 있는 것으로 사료됨 - 대좌부의 8각 하대괴임 전면과 좌.우측면에서 황색변색이 확인되며, 불상 전체에서 황색기운이 나타나고 있는 것으로 사료됨. 23,24년 모니터링에서는 확인되지 않은 변색으로서 언제 어떻게 발생했는지에 대해 자세한 모니터링과 확인이 필요해 보임 | |
| 13 | 2025.1.17. | 창원 삼정자동 마애여래좌상 | 삼정자동 마애여래좌상 | - 양각으로 야외환경에 노출되어 있는 당해 문화유산에서 박리.박락과 균열, 탈락이 다수 확인되고 있으며, | 돌봄 활동 의 |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|--------------------|-----------------|--|-------|
| | | | | <p>강수와 기온에 의해 발생하는 암석의 표면풍화로 인해 암석의 표면 강도가 저하되고 있음을 육안으로 확인할 수 있음. 이로 인해 당해 문화유산의 미적가치가 하락할 우려가 있어 전문적인 보수가 진행되어야 할 것으로 사료됨</p> | |
| | | | | <p>- 빗물이 오랫동안 머무는 지점에서 토양이나 비산먼지 또는 송화가루가 수분과 결합하여 고착화되기 시작한 훼손이 다수 확인되고 있으며 이는 시간이 경과할 수록 오염의 정도가 높아질 것으로 예상됨</p> | |
| 14 | 2025.1.22. | 창원 내포리 삼효각 | 내포리 삼효각 | <p>- 창원 삼효각은 현재 눈에 띄는 훼손부없이 보존상태가 양호한 것으로 보이며, 외삼문 전면 좌측 담장에서 2.8m 가량 균열이 관찰되었으나 해당부는 시멘트 모르타르를 이용해 시공한 담장으로 보수 정비시 재료에 대한 논의가 필요하다고 판단됨</p> <p>- 소화전 내부 정리 상태 점검 및 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금계이지를 통해 소화기 충전상태 확인·점검하고 표면에 쌓여 있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치를 하였음</p> | |
| 15 | 2025.1.22. | 창원 4·3삼진의거발상지성구사일원 | 4·3삼진의거발상지성구사일원 | <p>- 서재 전면 굴뚝의 회마감 탈락이 육안으로 관찰되었으며, 탈락부 뿐만 아닌 전체적으로 균열이 확인되어 문화유산돌봄활동외의 전문</p> | 돌봄활동외 |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|--------------|--------|--|----|
| | | | | <p>적은 보수 정비가 필요하다고 판단됨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서당 우측면 담장이 3.7m 가량 붕괴되고 추가적으로 3.1m 정도의 균열이 관찰되었음. 성구사 내 담장들이 전체적으로 불량한 상태이며, 열화부가 장마철 부분적으로 붕괴되고, 전문보수하는 일이 반복 진행되고 있음. 해당 파손부 뿐만 아니라 불량한 담장에 대한 전문적인 점검 및 보수가 요구된다고 사료됨 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 소화전 내부 정리 상태 점검 및 소화기의 성능을 확인할 수 있는 눈금게이지를 통해 소화기 충전상태 확인·점검하고 표면에 쌓여 있는 먼지 등을 제거 및 파손된 소화기 받침대를 교체하여 화재 예방을 위한 평상시 안전 조치를 하였음 <p><흰개미를 비롯한 생물피해></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 서당 전면 좌·우측 마루 동귀틀 및 청판 2. 서당 좌·우측 머름하방 3. 서당 좌측면 머름하방 4. 서당 우측면 쪽마루 청판 및 머름하방 5. 중문 전면 기둥 및 문지방 | |
| 16 | 2025.1.24. | 창원 청룡대 각석 | 청룡대 각석 | <ul style="list-style-type: none"> - 지난 모니터링 결과에서는 보호시설 밑에 배수시설이 설치되어 있으나 정상적인 가동이 안되 깊이 40cm 정도의 물이 고여 있다고 하였으나 현재 고여 있는 물은 증발하고 이끼류 등이 남아있는 것이 관찰되었음 | |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------------|-------------|--------|--|----|
| | | | | 며 배수펌프의 작용여부는 확인할 수 없었음, 여름 장마철을 대비하여 지속적인 시설 정비가 필요할 것으로 보여짐 | |
| 17 | 2025.1.24. | 창원 응천왜성 | 응천왜성 | - 지난 모니터링 결과처럼 여전히 산성 성벽의 일부가 무너진 상태로 확인되며 무너져 내린 석축들을 방치할 경우 지속적으로 석축을 구성하는 돌들이 이탈이 우려되므로 전문보수를 통한 보존관리가 필요하다고 판단됨 | |
| 18 | 2025.1.24. | 창원 진해 안골포굴강 | 안골포굴강 | - 당해문화유산 주변으로 바닷물에 의해 해안가로 쓸려 들어온 부유쓰레기들이 돌 틈 사이에 걸려 있으며 안골포 굴강 내 폐기된 부표들이 방치되어 있어 문화유산의 미적 가치를 저해하고 있음, 해당 폐기물은 부피가 너무 큰 관계로 해당 지방자치단체에서의 이동조치가 필요하다고 판단됨 | |
| 19 | 2025.1.24. | 창원 안골왜성 | 안골왜성 | - 안골왜성은 본성과 2성, 3성으로 나뉘어져 있는데 일부 석축들의 붕괴가 육안으로 관찰되었으며, 붕괴된 석축들의 가장자리 들은 추가적으로 탈락될 우려가 있어보임. 추가적으로 붕괴 될 경우 돌의 낙상으로 인해 관람객들의 안전이 우려되므로 전문 보수를 통한 보존관리가 필요한 것으로 보여짐 | |
| 20 | 2025.1.24. | 창원 유주비각 | 유주비각 | - 유주비각 좌측 풍판이 강우시 비 들어침 등으로 일부 열화 상태인 것이 관찰되었으며, 지속적인 모니터링을 | |

| 연번 | 수행일자 | 문 화 유 산 명 | 하위문화유산 | 세부의견 | 비고 |
|----|------|-----------|--------|---|-------------------------------|
| | | | | <p>통해 추가적인 열화 발생 시 보존관리가 필요할 것으로 판단됨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 우측 담장 중앙부에서 2m 정도의 수직 균열이 발생하였으며, 좌측 담장 역시 1.7m 정도의 수직 균열과 함께 남측으로 4도 정도 기울어 있는데 이는 23년, 24년 모니터링 시 지속적으로 관찰된 내용으로 앞으로도 꾸준히 모니터링을 통해 변화의 추이를 확인할 필요가 있어 보임 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 유주비각 배면 쪽문이 탈락된 상태로 쪽문 하부 둔테가 없으며, 쪽문도 일부 파손된 상태로 전문보수를 통해 보존관리가 필요한 것으로 보여짐 | <p>돌봄 활동 의</p> |